

Monteringsanvisning An-avslutningssats E 89 604 11


Monteringsanvisning till-av- slutningssats E 89 604 11

Liitäntä/päättesarjan 81 761 45 asennusohje itsesäättyvälle


- Satsinnehåll:
- 2 st 3 mm svarta krympslanger
 - 1 st 5 mm grön/gul krympslang
 - 2 st 9 mm svarta krympslanger
 - 1 st krympslanghylsa
 - 1 st packning för 20/22,5mm förskruvning
 - 1 st skytt värmekabel anl.

Montering avslutningsänden

1. Avisolera yttermanteln 20mm.
2. Dra bak jordflätan så långt som möjligt. Kontrollera att inte ledarna har kontakt med varandra. Trä på 9 mm krympslang och värmt med varmluftspistol. Kläm i hop den del av krympslangen som ligger utanför kabeln med en flackrång så att limmet tränger ut.
3. För tillbaka jordflätan över den med krympslang försedda kabeländan. Linda ett varv eltejp över jordflätan för att fixera den. Trä på krympslanghylsan och värmt så att limmet tränger ut. Börja värma från spetsen.

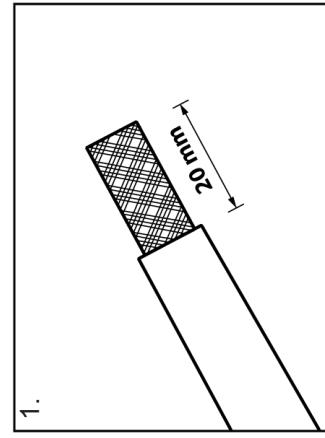

- Instructions installation end**
1. Avisoler yttremanteln 20mm.
 2. Dra tillbaka jordflötten så långt som möjligt. Kontrollera att inte ledarna har kontakt med varandra. Trä på 9 mm krympslange och värmt med varmluftspistol. Kläm i hop den del av krympslangen som ligger utanför kabeln med en flackrång så att limmet trängs ut.
 3. För tillbaka jordflötten över den med isoleringen med krympslangen. Isoler med el-tape med ett par runda runt jordflötten. Tre på krymp-slangehyslen och värmt slik att limmet trängs ut. Begynn å varme fra spissen.

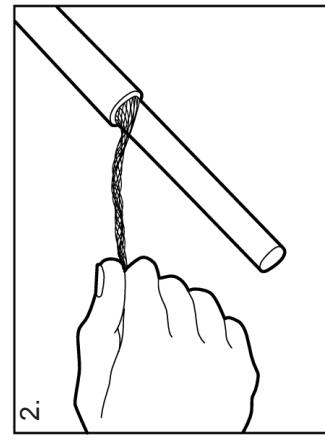

- Montering avslutningsende**
1. Avisoler yttremanteln 20mm.
 2. Dra tillbaka jordflötten så långt som möjligt. Kontrollera att ikke ledene er i kontakt med hverandre. Træ på 9 mm krympslange og varm med varme-luftpistol. Klem sammen med nebb-tang slik at limet trenger ut.
 3. Før tillbake jordflötten over den isolerende enden med krympslangen. Isoler med el-tape med et par runder rundt jordflötten. Tre på krymp-slangehyslen og varm slik at limet trenger ut. Begynn å varme fra spissen.

Monteringsanvisning till-av- slutningssats E 89 604 11


Pakkauksen sisältö:

- 2 kpl 3 mm musta krympslanger
- 1 kpl 5 mm keltainen/keltainen krympslange
- 2 kpl 9 mm musta krympslanger
- 1 kpl krympslangehylse
- 1 kpl pakknippel 20/22,5 mm
- 1 kpl läpivientiiviste 20/22,5mm
- 1 kpl kilpi

Loppupäätteen asennus

1. Kuori ulkovaippa 20mm.
2. Vedä palmikkosuoja taaksepäin ulkovaipan päälle. Tarkista ettei johtimet eivät kosketa toisiaan. Pujota 9 mm kuristeletku ja lämmittä kuumailma-puhaltimella. Purista lattapihdeillä kaapelin ulkopuolelle oleva tyhjä kuristeletkun pää niin että liima pursuaa ulos.

3. Olkaise palmikkosuoja kuristeletkun peitämään kaapelipään päälle. Kääri yksikierros sähköteipä suojauskan päälle sen kiinnittämiseksi. Pujota kuris-tepäätterulppa ja lämmittä käriestä alkaen niin että liima pursuaa ulos.

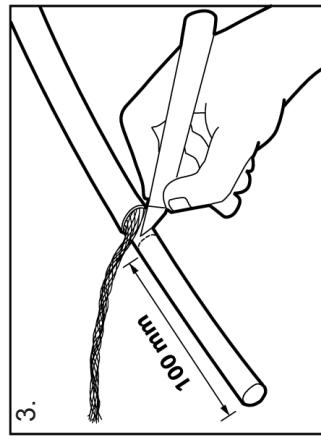

Montering anslutningsänd

- Trä på packning samt forskrutning.
- Skala av ytterhöljet.
- Öppna jordflänan och tvinna den.
- Skala av innerisoleringen.
- Gör två snitt från mitten av kabeln ut mot ledarna.
- Drag ut ledarna genom sidorna och ner till kanten av innerisoleringen. Använd två flackrängar. Klipp bort det mellanliggande kärmaterialet. Det har ingen betydelse om kärmaterial sitter kvar på ledarna.
- Trä på de smala krympslangarna på ledarna och den gulgröna på jordflätan. Värmt med varmluftspistol.
- Trä på 9 mm krympslang och värm.
- Kläm ihop den med en flackstång mellan ledarna.
- Isolationsmät kabeln, min. 10Mohm. Kabeln är nu färdig för anslutning.
- Slide on seal and union.
- Strip of the outer sheath.
- Open the earth braid and twist it.
- Strip the inner insulation.
- Make two cuts from the center of the cable out towards the conductors.
- Pull out the conductors from the sides and down to the edge of the internal insulation. Use two pairs of flat pliers. Cut away the inner core material. It makes no difference if the core material remains on the conductors.
- Slide the narrow shrinking tube over the conductors and the yellow-green shrinking tube over the earth braid. Heat with a hot air gun
- Slide over the 9 mm shrinking tube and heat. Pinch together using flat pliers between the conductors.
- Insulation measure the cable, min 10 Mohm. The cable is now ready for connection.

Installation connection-end


- Trekk på pakningen og skrufestet.
- Avisoler ytterkappe.
- Åpne jordfletten og tvinn den.
- Avisoler innerisoleringen.
- Lag to snitt fra midten av kablen ut mot lederne.
- Dra ut lederne gjennom sidene og ned til kanten av innerisoleringen. Bruk to nebb-tanger. Klipp bort det mellom liggende kjernematerialet.
- Tre på de små krympslangene på lederne og den gul-grønne på jordfletten. Varm med varmluftpistol.
- Tre på 9 mm krympslange og varm. Klem sammen den med nebb-tang mellom lederne.
- Isolationsmål kabelen, min. 10Mohm. Kabelen er nå ferdig for tilkobling
- Kaapeli voidaan nyt liittää verkkoon.

Montering av tillkoblingsende

- Kotelon puu ja ruuvaus.
- Kuori ulkovaiapasta pois 110mm.
- Aava palmikkosuoja ja kierrä johtimeksi
- Kuori sisävaiapasta pois 100mm.
- Tee kahta lovea sisävaiapastakeskeltä johtimien pään.
- Vedä johtimet ulos kaapelin sivuista sisäeristyksen reunaan asti. Käyrä kaksi lattapihajeja. Leikkaa pois väliniänjänyt vastusmateriaali.
- Pujota kapeat kuristelekut johtimien päälle ja keltainen/vihreä kutis telterku suojasukan päälle. Lämmitä kuumailmapuhallimella.
- Pujota johtimien päälle 9 mm kutisreletku ja lämmitä. Purista yhteen latrapihdeillä johtimien välistä.
- Kaapeli eristysmitataan >10 Mohm.
- Kaapeli voidaan nyt liittää verkkoon.

Liitääntäpään asennus

- Kotelon puu ja ruuvaus.
- Kuori ulkovaiapasta pois 110mm.
- Aava palmikkosuoja ja kierrä johtimeksi
- Kuori sisävaiapasta pois 100mm.
- Tee kahta lovea sisävaiapastakeskeltä johtimien pään.
- Vedä johtimet ulos kaapelin sivuista sisäeristyksen reunaan asti. Käyrä kaksi lattapihajeja. Leikkaa pois väliniänjänyt vastusmateriaali.
- Pujota kapeat kuristelekut johtimien päälle ja keltainen/vihreä kutis telterku suojasukan päälle. Lämmitä kuumailmapuhallimella.
- Pujota johtimien päälle 9 mm kutisreletku ja lämmitä. Purista yhteen latrapihdeillä johtimien välistä.
- Kaapeli eristysmitataan >10 Mohm.
- Kaapeli voidaan nyt liittää verkkoon.

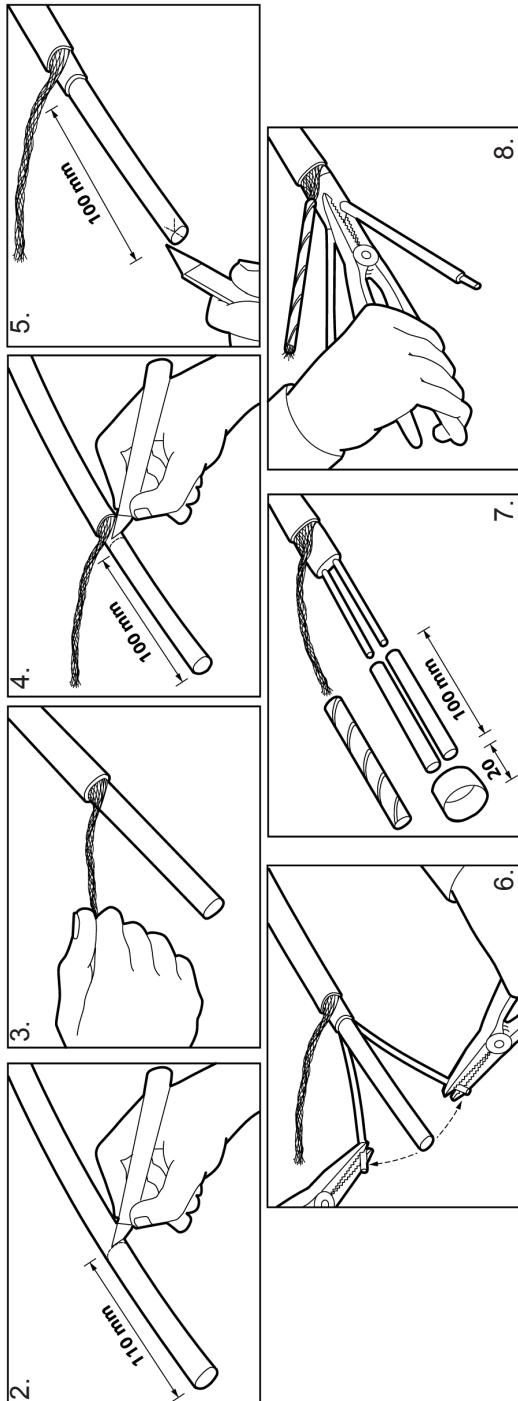

EBECO 
heating solutions

EBECO AB

Läjijägatan 11
SE-415 25 Göteborg, Sweden
Phone +46 (0)31-707 75 50
Fax +46 (0)31-707 75 60
info@ebeco.se
www.ebeco.com